

Цифровой мультиметр с токовыми клещами MS2109A

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	1
1.1 Соответствие стандартам безопасности.....	1
1.2 Правила техники безопасности.....	1
1.3 Международные электрические символы.....	1
1.4 Уход и обслуживание.....	2
2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	2
2.1 Состав мультиметра.....	2
2.2 Кнопки и символы.....	2
2.3 Жидкокристаллический дисплей.....	2
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3.1 Общие характеристики.....	3
3.2 Измерительные характеристики.....	3
4. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ.....	4
4.1 Фиксация показания дисплея.....	4
4.2 Кнопка бесконтактного обнаружения напряжения.....	4
4.3 Переключение между измерением частоты и коэффициента заполнения.....	4
4.4 Измерение максимального и минимального значений.....	4
4.5 Переключение между измерительными функциями.....	4
4.6 Относительные измерения.....	4
4.7 Подсветка дисплея и подсветка токовых клещей.....	4
4.8 Автоматическое отключение.....	4
4.9 Подготовка к измерениям.....	5
4.10 Измерение силы тока.....	5
4.11 Измерение напряжения.....	5
4.12 Измерение частоты и коэффициента заполнения.....	5
4.13 Измерение сопротивления.....	6
4.14 Проверка диодов.....	6
4.15 Прозвонка электрических цепей.....	6
4.16 Измерение емкости.....	6
4.17. Бесконтактное обнаружение напряжения.....	6
4.18 Измерение температуры.....	6
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6
5.2 Замена батареи.....	6
5.3 Замена предохранителей.....	6
6. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	6

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение

Обратите особое внимание на то, что неправильная эксплуатация мультиметра может привести к поражению электрическим током или повреждению прибора. При работе с прибором соблюдайте все стандартные правила техники безопасности и неукоснительно следуйте все правилам безопасной работы, описанным в данной инструкции.

Для полноценной реализации функций мультиметра внимательно изучите и соблюдайте измерительные процедуры, описанные в данной инструкции.

Данный прибор соответствует техническим требованиям стандарта для цифровых мультиметров GB/T 13978-92, а также требованиям к безопасности стандартов GB4793.1-1995 (IEC-61010-1, IEC-61010-2-032) для электронных измерительных приборов по категории перенапряжения CAT III 600 В и уровня допустимого загрязнения 2.

Для обеспечения безопасности при использовании мультиметра соблюдайте все указанные в инструкции правила техники безопасности. При надлежащем обращении и уходе цифровой мультиметр прослужит вам долгие годы.

1.1. Подготовка к работе

- 1.1.1. При работе с мультиметром необходимо соблюдать все обычные правила техники безопасности, которые касаются:
 - защиты от опасностей, связанных с электрическим током;
 - защиты от неправильной эксплуатации прибора.
- 1.1.2. После доставки прибора проверьте, не получил ли он или его принадлежности повреждений при перевозке.
- 1.1.3. Если мультиметр хранился или перевозился в неблагоприятных условиях, удостоверьтесь, что он не получил повреждений.
- 1.1.4. Перед использованием измерительных проводов удостоверьтесь в том, что их изоляция не имеет трещин и иных повреждений, и металл проводов не оголился.
- 1.1.5. При измерениях используйте только измерительные провода, входящие в комплект поставки мультиметра. При необходимости их допускается заменять проводами только той же модели или с такими же электрическими характеристиками.

1.2. Правила безопасности при работе с мультиметром

- 1.2.1. Установите поворотный переключатель в положение соответствующее, требуемым функции и пределу измерения.
- 1.2.2. Во всяком измерительном диапазоне не допускается измерение величин, превышающих выбранный предел измерения.
- 1.2.3. При выполнении измерений не прикасайтесь к металлическим участкам измерительных щупов, если щупы подсоединены к измерительной цепи.
- 1.2.4. При выполнении измерений сигналов с постоянным напряжением выше 60 В и переменным напряжением со среднеквадратичным значением выше 30 В будьте особенно осторожны и держите пальцы за защитными приспособлениями на измерительных щупах.
- 1.2.2. Не допускается измерение переменного напряжения, превышающего 600 В
- 1.2.6. При работе в режиме ручного выбора предела измерения, если порядок измеряемой величины заранее не известен, устанавливайте максимальный предел измерения и затем последовательно понижайте его.
- 1.2.7. Перед изменением положения поворотного переключателя для выбора режима измерения отключите измерительные провода от обследуемой цепи.
- 1.2.8. Не проводите измерений сопротивления, емкости, проверки диодов или прозвонки в цепях, находящихся под напряжением.
- 1.2.9. При измерении силы тока, сопротивления, емкости, проверки диодов или прозвонке цепей не допускайте присоединения мультиметра к источникам напряжения.
- 1.2.10. Не приступайте к измерению емкости конденсатора, пока он полностью не разрядится.
- 1.2.11. Не работайте мультиметром в средах, содержащих взрывоопасные газы, пары или пыль.
- 1.2.12. При возникновении любых неполадок немедленно прекратите работу с мультиметром и проведите его обслуживание у квалифицированных специалистов.
- 1.2.13. Не работайте мультиметром, если его задняя крышка и крышка батарейного отсека не закреплены в их штатном положении.
- 1.2.14. Не храните мультиметр под прямым солнечным светом, а также в местах с повышенной температурой или влажностью.

1.3. Международные электрические символы

	Предупреждение (Важная информация по технике безопасности. Обратитесь к инструкции по эксплуатации).
	Возможно присутствие опасного напряжения
	Соответствие требованиям для двойной изоляции (категория II)
CAT III	Категория перенапряжения (категория установок, в которых допускается использование прибора) III, уровень допустимого загрязнения 2 согласно стандарту IEC1010-1, характеризует уровень защиты от импульсов напряжения
	Символ соответствия прибора стандартам Европейского союза
	Заземление

1.4. Уход и обслуживание

- 1.4.1. Не пытайтесь открывать заднюю крышку прибора для проведения регулировки или ремонта своими силами. Такие операции должен производить только квалифицированный персонал, полностью представляющий устройство прибора и источники угрозы поражения электрическим током.
- 1.4.2. Перед тем, как открыть заднюю крышку прибора или крышку батарейного отсека, отсоедините измерительные провода от обследуемой цепи.
- 1.4.3. Во избежание поражения электрическим током, вызванным ошибочными показаниями прибора, производите замену батареи, как только на дисплее появляется индикатор разряженной батареи «».
- 1.4.4. Для очистки корпуса мультиметра от грязи можно использовать влажную ткань и мягкодействующее моющее средство. Не используйте абразивов и растворителей.
- 1.4.5. По завершении работы с мультиметром выключите его, установив поворотный переключатель в положение **OFF**.
- 1.4.6. Если вы не планируете пользоваться мультиметром в течение длительного времени, выньте из него батарею питания во избежание его повреждения.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Мультиметр MS2109A представляет собой портативный профессиональный измерительный инструмент с жидкокристаллическим дисплеем, оснащенный подсветкой для удобства считывания показаний. Для удобства работы с прибором переключение измерительных диапазонов осуществляется одной рукой. Прибор оснащен защитой от перегрузки и индикатором разряженной батареи. Это идеальный многофункциональный измерительный инструмент для специалистов, предприятий, образовательных учреждений, хобби и домашнего использования.
- Прибор может использоваться для измерения постоянного и переменного тока, постоянного напряжения, сопротивления, емкости, частоты, коэффициента заполнения и температуры, а также проверки диодов, прозвонки электрических цепей, бесконтактного обнаружения напряжения.
- Автоматический выбор предела измерения.
- Измерение максимального значения.
- Измерение минимального значения.
- Функция фиксации данных на дисплее.
- Функция измерения частоты с помощью токовых клещей
- Функция автоматического отключения.
- Функция относительных измерений.

2.1. Состав мультиметра

- 1) Токовые клещи для измерения силы тока
- 2) Индикатор бесконтактного обнаружения сопротивления
- 3) Кнопки управления
- 4) Жидкокристаллический дисплей
- 5) Входное гнездо общего провода
- 6) Входное гнездо для измерения сопротивления, емкости, напряжения, частоты, температуры, проверки диодов и прозвонки цепей
- 7) Поворотный переключатель
- 8) Центр токовых клещей
- 9) Датчик бесконтактного обнаружения сопротивления

2.2. Кнопки и символы

Кнопка  /HOLD:

- служит для включения режима фиксации данных на дисплее и управления подсветкой дисплея.

Кнопка **MAX/MIN**:

- служит для переключения между отображением максимального и минимального измеренных значений.

Кнопка **SEL**:

- служит для переключения между измерительными функциями

Кнопка **NCV**:

- служит для включения функции бесконтактного обнаружения напряжения.

Кнопка **REL**:

- служит для переключения в режим относительных измерений.

Кнопка **Hz/%**:

- служит для переключения между измерением частоты и коэффициента заполнения.

Положение **OFF** поворотного переключателя:

- служит для выключения мультиметра.

Входное гнездо **INPUT**:


- используется при измерении напряжения, сопротивления, частоты, коэффициента заполнения, емкости, температуры, проверки диодов и прозвонке цепей.

Входное гнездо **COM**:


- вход для общего провода при измерении напряжения, сопротивления, частоты, коэффициента заполнения, емкости, температуры, проверки диодов и прозвонки цепей.

Поворотный переключатель:

- используется для выбора измерительных функций и пределов измерения.

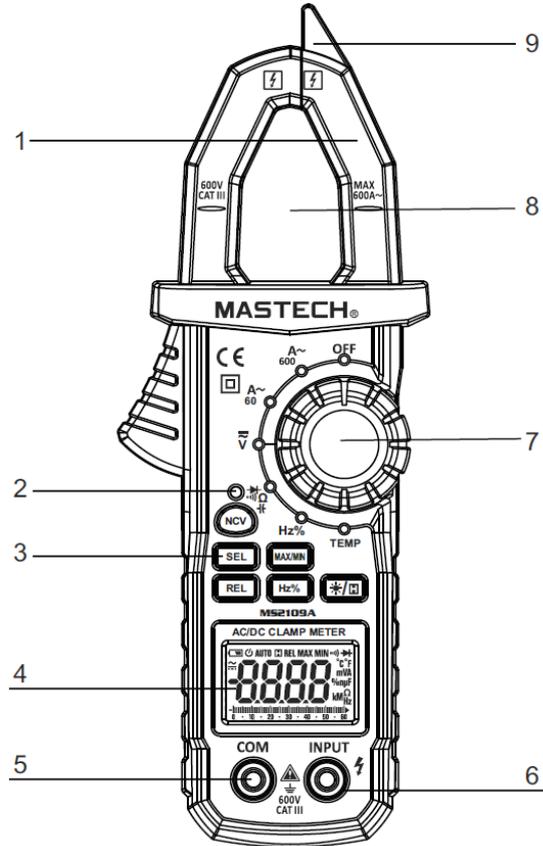

2.3. Жидкокристаллический дисплей

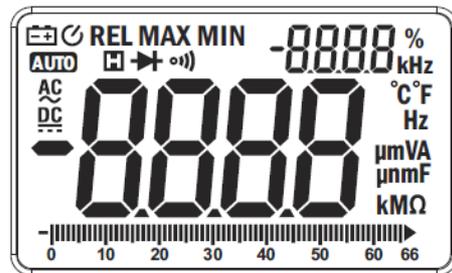

Символ	Описание
	Индикатор переменного напряжения или тока
	Индикатор постоянного напряжения или тока
	Режим проверки диодов
	Режим прозвонки электрических цепей
AUTO	Режим автоматического выбора предела измерения
MAX	Максимальное измеренное значение
MIN	Минимальное измеренное значение
REL	Режим относительных измерений
	Функция автоотключения
	Индикатор разряженной батареи
	Режим фиксации показания дисплея
%	процент (единица измерения коэффициента заполнения)
mV, V	милливольт, вольт (единицы измерения напряжения)

A	ампер (единица измерения силы тока)
nF, µF	нанофарада, микрофарада (единицы измерения емкости)
Ω, kΩ, MΩ	Ом, килоом, мегаом (единицы измерения сопротивления)
Hz, kHz, MHz	Герц, килогерц, мегагерц (единицы измерения частоты)
°C, °F	Градус Цельсия, градус Фаренгейта (единицы измерения температуры)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Необходимо проводить ежегодную калибровку мультиметра в интервале температур 18-28°C при относительной влажности менее 75%.

3.1. Общие характеристики

Автоматический выбор предела измерения.
 Защита от перегрузки обеспечивается на всех пределах измерения.
 Максимальное допустимое напряжение между входными гнездами и землей: постоянное или переменное напряжение 600 В.
 Предельная рабочая высота: 2000 м.
 Дисплей: жидкокристаллический.
 Максимальное отображаемое значение: 5999.
 Индикация полярности: автоматическая, "-" указывает на отрицательную полярность.
 Индикация превышения предела измерения: "OL" или "-OL".
 Частота выборки: около 3 Гц (численное представление), 30 Гц (графическая аналоговая шкала).
 Индикация размерности: отображаются единица измерения и режим измерения.
 Время автоотключения мультиметра: 15 минут.
 Источник питания: три батареи на 1,5 В типа AAA.
 Индикация разряженной батареи: значок «» на дисплее.
 Температурный коэффициент: < 0,1 × погрешность/°C.
 Рабочая температура: 0 ... +40°C.
 Температура хранения: -10 ... +50°C.
 Габаритные размеры: 220 x 81 x 41 мм.
 Масса: около 286 г (включая батарею).

3.1. Измерительные характеристики

Значения приводятся для интервала температур: 23±5°C при относительной влажности <75%.

3.2.1. Переменный ток

Предел измерения	Разрешение	Точность
60 А	0,01 А	±(2,5%+6)
600 А	0,1 А	

Максимальный допустимый входной ток: постоянный ток 600 А
 Частотный диапазон: 40 Гц – 400 Гц.

3.2.2. Постоянный ток

Предел измерения	Разрешение	Точность
60 А	0,01 А	±(3,0%+6)
600 А	0,1 А	

Максимальный допустимый входной ток: постоянный ток 600 А

3.2.3. Постоянное напряжение

Предел измерения	Разрешение	Точность
600 мВ	0,1 мВ	±(0,7%+2)
6 В	0,001 В	
60 В	0,01 В	
600 В	0,1 В	

Входной импеданс: 10 МОм
 Максимальное допустимое напряжение: постоянное или среднеквадратичное переменное 600 В

Примечание: При работе на наименьшем пределе измерения, когда измерительные провода отсоединены от обследуемой цепи, на дисплее могут отображаться ненулевые флуктуирующие значения. Это нормально и связано с высокой чувствительностью мультиметра. Этот эффект не влияет на точность действительных результатов измерения.

3.2.4. Переменное напряжение

Предел измерения	Разрешение	Точность
6 В	0,001 В	±(0,8%+3)
60 В	0,01 В	

600 В	0,1 В	±(0,8%+3)
-------	-------	-----------

Входной импеданс: 10 МОм
 Максимальное допустимое напряжение: постоянное или среднеквадратичное переменное 600 В
 Частотный диапазон: 40 Гц – 400 Гц.

3.2.5. Частота

3.2.5.1. Измерение в режиме измерения тока с помощью токовых клещей (A)

Предел измерения	Разрешение	Точность
99,99 Гц	0,01 Гц	±(1,5%+5)
999,9 Гц	0,1 Гц	

Частотный диапазон: 40 Гц – 1 кГц.
 Входной ток: переменный ток ≥6 А (среднеквадратичное значение). Минимальный входной ток увеличивается с увеличением измеряемой частоты.
 Максимальный допустимый ток: переменный ток 600 А (среднеквадратичное значение)

3.2.5.2. Измерение в режиме измерения напряжения (V)

Предел измерения	Разрешение	Точность
99,99 Гц	0,01 Гц	±(1,5%+5)
999,9 Гц	0,1 Гц	
9,999 кГц	0,001 кГц	

Частотный диапазон: 40 Гц – 10 кГц.
 Входное напряжение: переменное напряжение ≥600 мВ (среднеквадратичное значение). Минимальное входное напряжение увеличивается с увеличением измеряемой частоты.
 Входной импеданс: 10 МОм
 Максимальное допустимое напряжение: переменное напряжение 600 В (среднеквадратичное значение)

3.2.5.3 Измерение в режиме измерения частоты и коэффициента заполнения (Hz/DUTY)

Предел измерения	Разрешение	Точность
9,999 Гц	0,001 Гц	±(0,5%+3)
99,99 Гц	0,01 Гц	
999,9 Гц	0,1 Гц	
9,999 кГц	0,001 кГц	
99,99 кГц	0,01 кГц	
999,9 кГц	0,1 кГц	
9,999 МГц	0,001 МГц	

Защита от перегрузки: постоянное или переменное (среднеквадратичное) напряжение 250 В
 Входное напряжение: переменное напряжение ≥ 2 В (минимальное входное напряжение увеличивается с увеличением измеряемой частоты).

3.2.6. Коэффициент заполнения

Диапазон	Разрешение	Точность
0,1 – 99,9%	0,1%	±(3%+5)

3.2.6.1. Измерение в режиме измерения тока с помощью токовых клещей (A)

Частотный диапазон: 40 Гц – 1 кГц.
 Входной ток: переменный ток ≥6 А (среднеквадратичное значение).
 Максимальный допустимый ток: переменный ток 600 А (среднеквадратичное значение)

3.2.6.2. Измерение в режиме измерения напряжения (V)

Частотный диапазон: 40 Гц – 10 кГц.
 Входное напряжение: переменное напряжение ≥600 мВ (среднеквадратичное значение).
 Входной импеданс: 10 МОм
 Максимальное допустимое напряжение: переменное напряжение 600 В (среднеквадратичное значение)

3.2.6.3 Измерение в режиме измерения частоты и коэффициента заполнения (Hz/DUTY)

Частотный диапазон: 1 Гц – 10 МГц.
 Входное напряжение: переменное напряжение ≥ 2 В.
 Защита от перегрузки: постоянное или переменное (среднеквадратичное) напряжение 250 В

3.2.7. Сопротивление

Предел измерения	Разрешение	Точность
600 Ом	0,1 Ом	±(0,8%+3)
6 кОм	0,001 кОм	

60 кОм	0,01 кОм	±(1,2%+3)
600 кОм	0,1 кОм	
6 МОм	0,001 МОм	
60 МОм	0,1 МОм	

Напряжение в разомкнутой цепи: приблизительно 0,4 В.
 Защита от перегрузки: постоянное или переменное (среднеквадратичное) напряжение 250 В;

3.2.8. Прозвонка электрических цепей

Режим	Разрешение	Функция
o)	0,1 Ом	Звуковой сигнал включается при сопротивлении цепи менее 70 Ом

Защита от перегрузки: постоянное или переменное (среднеквадратичное) напряжение 250 В

3.2.9. Емкость

Предел измерения	Разрешение	Точность
40 нФ	0,01 нФ	±(4,0%+5)
400 нФ	0,1 нФ	
4 мкФ	0,001 мкФ	
40 мкФ	0,01 мкФ	
400 мкФ	0,1 мкФ	
4000 мкФ	0,001 мФ	

Защита от перегрузки: постоянное или переменное (среднеквадратичное) напряжение 250 В

3.2.10. Проверка диодов

Режим	Разрешение	Функция
→	0,001 В	Отображается приблизительное падение напряжения на диоде в режиме прямого тока

Прямой ток: около 1 мА
 Обратное напряжение: около 3,3 В
 Защита от перегрузки: постоянное или переменное (среднеквадратичное) напряжение 250 В

3.2.11. Температура

Диапазон измерения	Разрешение	Точность
-20 °C – 0 °C	1 °C	±(3,0%+4)
1 °C – 400 °C		±(1,0%+3)
401 °C – 1000 °C		±2,0%

Погрешность термодатчика не учитывается в указанных значениях
 Защита от перегрузки: постоянное или переменное (среднеквадратичное) напряжение 250 В

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Фиксация показания дисплея

1) Если при выполнении измерений требуется зафиксировать результат измерения, нажмите кнопку «/HOLD», и текущее показание зафиксируется на дисплее. Нажмите кнопку «/HOLD» еще раз, чтобы сбросить зафиксированное значение.

4.2. Кнопка бесконтактного обнаружения напряжения

Кнопка «NCV» используется для бесконтактного обнаружения напряжения. Нажмите и удерживайте эту кнопку. Поместите датчик бесконтактного напряжения вблизи проводника под напряжением, который требуется обнаружить. Если переменное напряжение превышает 90 В, индикатор напряжения замигает, и зазвучит прерывистый сигнал с постоянными интервалами.

4.3. Переключение между измерением частоты и коэффициента заполнения

1) Если нажать кнопку «Hz/%», когда мультиметр работает в режиме измерения переменного напряжения или переменного тока, то мультиметр будет измерять частоту переменного сигнала. Нажмите кнопку «Hz/%» еще раз, и мультиметр будет измерять коэффициент заполнения. Если мультиметр работает в режиме измерения частоты и коэффициента заполнения (Hz/DUTY), то с помощью кнопки «Hz/%» производится переключение между частотой и коэффициентом заполнения.

2) Повторное нажатие кнопки «Hz/%» возвращает мультиметр в режим измерения переменного напряжения или тока.

Примечание: Когда мультиметр работает в режиме измерения максимального и минимального значения, его нельзя переключить на измерение частоты и коэффициента заполнения.

4.4. Измерение максимального и минимального значений

1) Нажмите кнопку «MAX/MIN» для переключения в режим MAX, в котором постоянно сохраняется максимальное из измеренных значений. Нажмите кнопку «MAX/MIN» еще раз, и мультиметр переключится в режим измерения минимального значения (MIN). Нажмите кнопку «MAX/MIN» в третий раз, и на дисплее отобразится разность максимального и минимального значения. Последовательно нажимая кнопку «MAX/MIN» вы будете циклически переключаться между этими операциями.

2) После перехода в режим MAX или MIN мультиметр будет автоматически сохранять, соответственно, максимальное или минимальное из измеренных значений.

3) Если удерживать кнопку «MAX/MIN» нажатой более 2 секунд, мультиметр вернется в обычный режим работы.

Примечания:

1) Когда мультиметр работает в режиме измерения максимального и минимального значений, он переключается на ручной выбор пределов измерения.

2) Когда мультиметр работает в режиме измерения частоты и коэффициента заполнения, его нельзя переключить в режим измерения максимального и минимального значений.

3) Когда мультиметр работает в режиме измерения максимального и минимального значений, кнопки «SEL» и «REL» не действуют.

4.5. Переключение между измерительными функциями

1) В режиме измерения сопротивления нажатие кнопки «SEL» позволяет последовательно переключаться между функциями измерения сопротивления, проверки диодов, прозвонки цепей и измерения емкости.

2) В режиме измерения напряжения и тока нажатие кнопки «SEL» позволяет переключаться между измерением переменного и постоянного сигнала.

3) В режиме измерения температуры нажатие кнопки «SEL» позволяет переключаться между шкалами Цельсия и Фаренгейта.

4.6. Относительные измерения (REL)

1) Кнопка «REL» предназначена для управления функцией относительных измерений. При нажатии этой кнопки прибор переключается в режим относительных измерений. При этом текущее показание сохранится в памяти прибора в качестве опорного значения. При дальнейших измерениях на дисплее будет отображаться разность текущего и сохраненного значений, то есть: RELΔ (текущее относительное показание) = действительное текущее значение – опорное значение.

2) Относительные измерения могут выполняться только в режиме ручного выбора предела измерения.

4.7. Подсветка дисплея и подсветка токовых клещей

1) Если при выполнении измерений внешнее освещение оказывается слишком слабым, нажмите кнопку «/HOLD» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы включить подсветку дисплея. Подсветка автоматически выключится примерно через 10 секунд.

2) В этот период повторное нажатие кнопки «/HOLD» более чем на 2 секунды принудительно выключит подсветку.

3) В режиме измерения силы тока при включении подсветки дисплея одновременно включается подсветка токовых клещей. Источником подсветки служат светодиоды с высоким потребляемым током. Если подсветку использовать часто, срок службы батарей сократится. В связи с этим не включайте подсветку без необходимости.

Примечание:

Если напряжение на батарее не превышает 3,6 В, на дисплее появляется индикатор разряженной батареи «».

Но если подсветка включается, когда напряжение на батарее больше 3,6 В, напряжение падает из-за высокого рабочего тока подсветки, и символ «» может появиться. При этом точность измерений не гарантируется. При этом немедленной замены батареи не требуется, так как при выключенной подсветке мультиметр работает нормально. Заменить батарею потребуется, только когда символ «» включается при выключенной подсветке.

4.8. Автоматическое отключение

1) В целях сбережения заряда батарей мультиметр автоматически выключается через 15 минут отсутствия активности. За минуту до автоматического отключения прозвучит пятикратный сигнал. Непосредственно перед отключением прозвучит однократный долгий сигнал.

2) чтобы включить автоматически выключившийся мультиметр, нажмите любую кнопку на нем.

3) Для отключения функции автоотключения удерживайте кнопку «SEL» при включении мультиметра.

4.9. Подготовка к измерениям

1) Переключите поворотный переключатель, чтобы включить мультиметр. Если напряжение на батарее не превышает 3,6 В, на дисплее появится индикатор разряженной батареи «».

2) Символ «» означает, что входное напряжение или ток не должны превышать указанных в инструкции значений, при которых обеспечивается защита внутренних схем прибора от повреждения.

3) Установите поворотный переключатель в положение, соответствующее требуемым измерительной функции и пределу измерения.

4) При подсоединении мультиметра к обследуемой цепи вначале подсоединяйте общий провод, а затем сигнальный провод. При отсоединении от цепи вначале отсоединяйте сигнальный провод.

4.10. Измерение силы тока

Предупреждение

Опасность поражения электрическим током!

Перед измерением силы тока с помощью токовых клещей отсоединяйте от мультиметра измерительные провода.

1) Когда поворотный переключатель установлен в положение **A**, мультиметр работает в режиме измерения переменного тока. Выберите подходящий предел измерения. Если порядок величины измеряемого тока заранее не известен, выберите максимальный предел измерения, а затем последовательно понижайте его, пока не найдете оптимальный измерительный диапазон. Если вам нужно выполнить измерение постоянного тока, нажмите кнопку «SEL», чтобы переключиться в режим измерения постоянного тока.

2) Нажатием рычажка раскройте токовые клещи и сомкните их, охватив проводник обследуемой цепи.

3) На дисплее отобразится измеренное значение силы тока.

Примечания:

1) Если клещи охватывают одновременно два или более проводников с током, будут получены неверные результаты измерения.

2) Чтобы получить наиболее точный результат, поместите проводник так, чтобы он проходил через центр токовых клещей.

3) Символ «» означает, что измеряемый ток не должен превышать 600 А.

4) Земное и прочие магнитные поля влияют на результат измерения постоянных токов токовыми клещами. Для повышения точности полученных результатов в режиме измерения постоянного тока, если в отсутствие тока на дисплее отображается ненулевое значение, расположите токовые клещи вдоль обследуемого проводника, нажмите кнопку «REL», чтобы получить на дисплее нулевое значение и измерьте силу тока в проводнике в режиме относительных измерений.

4.11. Измерение напряжения

Предупреждение

Опасность поражения электрическим током!

С особой осторожностью выполняйте измерения высоких напряжений.

Не проводите измерений переменного напряжения выше 600 В.

1) Подсоедините красный измерительный провод к гнезду **INPUT**, а черный измерительный провод – к гнезду **COM**.

2) Установите поворотный переключатель в положение **V $\overline{\sim}$** . Теперь мультиметр работает в режиме измерения постоянного напряжения. Для измерения переменного сигнала нажмите кнопку «SEL», и мультиметр переключится в режим измерения переменного напряжения.

3) Подсоедините измерительные щупы к источнику напряжения или параллельно к обследуемой нагрузке.

4) На дисплее отобразится измеренное значение напряжения.

Примечания:

1) При работе на наименьшем пределе измерения, когда измерительные провода отсоединены от обследуемой цепи, на дисплее могут отображаться ненулевые флуктуирующие значения. Это нормально и связано с высокой чувствительностью мультиметра. Этот эффект не влияет на точность действительных результатов измерения.

2) Символ «» означает, что напряжение на входах мультиметра не должно превышать постоянное или переменное напряжение 600 В.

3) Если измеренное мультиметром напряжение превысило переменное напряжение 750 В или постоянное напряжение 1000 В, мультиметр подаст предупреждающий звуковой сигнал.

4.12. Измерение частоты и коэффициента заполнения

4.12.1. Измерение частоты с помощью токовых клещей (в режиме измерения тока)

Предупреждение

Опасность поражения электрическим током!

Перед измерением силы тока с помощью токовых клещей отсоединяйте от мультиметра измерительные провода.

1) Установите поворотный переключатель в положение **A**. Выберите подходящий измерительный диапазон.

2) Нажатием рычажка раскройте токовые клещи и сомкните их, охватив проводник обследуемой цепи.

3) Нажмите кнопку «Hz/%» для переключения на измерение частоты.

4) На дисплее отобразится измеренное значение частоты.

5) Нажмите кнопку «Hz/%» еще раз для переключения на измерение коэффициента заполнения.

6) На дисплее отобразится измеренное значение коэффициента заполнения.

Примечания:

1) Если клещи охватывают одновременно два или более проводников с током, будут получены неверные результаты измерения.

2) Диапазон измерения частоты составляет 40 Гц – 1 кГц. Если измеряемая частота окажется ниже 40 Гц, на дисплее отобразится значение «00.0». Измерение частоты, превышающей 1 кГц в этом режиме возможно, но точность полученного результата не гарантируется.

2) Диапазон измерения коэффициента заполнения составляет 10–95%.

4) Символ «» означает, что измеряемый переменный ток не должен превышать 600 А (среднеквадратичное значение).

4.12.2. Измерение частоты в режиме измерения напряжения

Предупреждение

Опасность поражения электрическим током!

С особой осторожностью выполняйте измерения высоких напряжений.

Не проводите измерений переменного напряжения выше 600 В.

1) Подсоедините красный измерительный провод к гнезду **INPUT**, а черный измерительный провод – к гнезду **COM**.

2) Установите поворотный переключатель в положение **V $\overline{\sim}$** и нажмите кнопку «SEL» для переключения на измерение переменного напряжения.

3) Нажмите кнопку «Hz/%» для переключения на измерение частоты.

4) Подсоедините измерительные щупы к источнику напряжения или параллельно к обследуемой нагрузке.

5) На дисплее отобразится измеренное значение частоты.

6) Нажмите кнопку «Hz/%» еще раз для переключения на измерение коэффициента заполнения, и на дисплее отобразится измеренное значение коэффициента заполнения.

Примечания:

1) Диапазон измерения частоты составляет 10 Гц – 1 кГц. Если измеряемая частота окажется ниже 10 Гц, на дисплее отобразится значение «00.0». Измерение частоты, превышающей 1 кГц в этом режиме возможно, но точность полученного результата не гарантируется.

2) Диапазон измерения коэффициента заполнения составляет 10–95%.

3) Символ «» означает, что переменное напряжение на входах мультиметра не должно превышать 600 В (среднеквадратичное значение).

4.12.3. Измерение частоты в режиме измерения частоты и коэффициента заполнения (Hz%)

Предупреждение

Опасность поражения электрическим током!

С особой осторожностью выполняйте измерения частоты сигналов с высоким напряжением.

Не проводите измерений сигналов с переменным напряжением выше 250 В.

